

改善箇所説明図

1. 改善箇所




不具合発生箇所

不具合発生箇所



不具合発生箇所：赤丸部（扉を開けた状態）

不具合発生箇所（ストライカー）

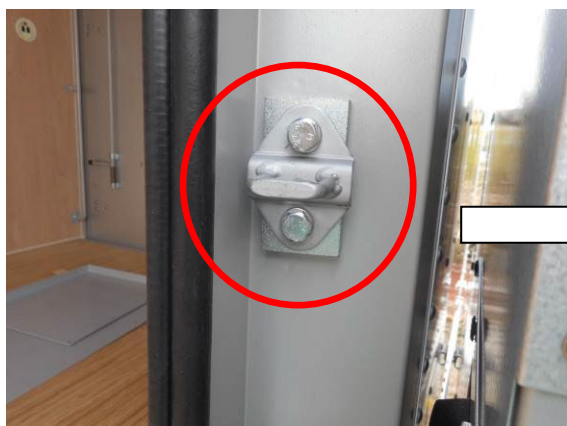

不具合発生箇所
（ストライカー）

2. 不具合内容

バン型トラックの荷台側面スライド扉の扉が閉まった状態を保持するストライカーにおいて、設計時の振動における検討が不十分だったため、強度が不足している。そのため、走行振動等により当該ストライカーに亀裂が生じ、ストライカーが破断して扉が閉まらなくなることがある。最悪の場合、走行中に扉が開き、荷台から荷物が落下し他の交通の妨げになるおそれがある。

3. 改善措置内容

全車両、当該ストライカーを対策品に交換する。